



BATTISTELLA®

MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT

Navodila za uporabo in navodila za uporabo
Navodila in vzdrževanje

NERJAVEČA PARNA MAXI mod. 2016

BATTISTELLA BGSrl

Via Bessica, 219 36028 Rossano Veneto (VI) ITALIJA : +39-0424-549027
: +39-0424-549007 : www.battistellag.it : info@battistellag.it

Ta priročnik je last BATTISTELLA BGSrl. Kakršna koli reprodukcija je prepovedana.
Družba si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Ta priročnik je last BATTISTELLA BGSrl. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Vse pravice pridržane.



PRIROČNIK ZA UPORABO IN PRAVILA ZA UPORABO


NERJAVEČA PARNA MAXI mod. 2016

Pred uporabo aparata natančno preberite ta priročnik in natančno upoštevajte navedena navodila.

Izdelka ne uporabljajte na način, ki se razlikuje od tukaj navedenega.

1. ZNAČILNOSTI STROJA

MODEL:	NERJAVEČA PARNA MAXI mod. 2016
ELEKTRIČNO NAPAJANJE:	230V - 50Hz.
SKUPNA INSTALIRANA MOČ:	2100 W
IRON POWER:	800 W
MOČ KOTLA:	1300 W
UPORABNA KAPACITETA KOTLA:	2,1 L.
AVTONOMIJA LIKANJA:	Približno 3 ure
DELOVNI TLAK:	2,8 BAR
TEŽA:	8,2 kg.
SPLOŠNE DIMENZIJE:	26x36x28 v. cm
IZDELANO V ITALIJI	

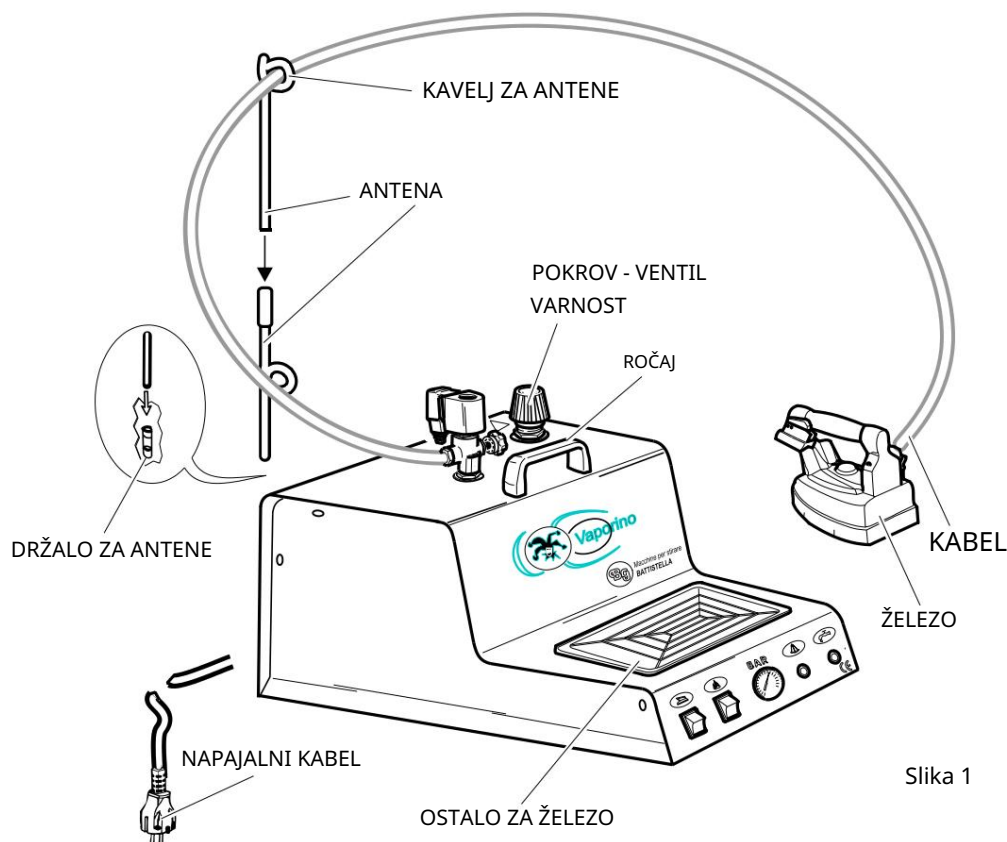

Slika 1

2. POMEMBNO

Pred prihodom VAPORINO INOX MAXI mora stranka v bližini mesta namestitve pripraviti zaščiteno vtičnico, primerno za moč VAPORINO INOX MAXI (diferenčni odklopnik 16 A in Id 30 mA). priporočljivo). Za transport in rokovanje z VAPORINO INOX MAXI uporabljajte samo ustrezen ročaj. Nikoli ne vlecite električnih kablov (slika 1).

Ta aparat ni primeren za uporabo s strani ljudi (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali neizkušenimi, razen če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje in jim daje navodila za uporabo aparata. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.


3. ODPIRANJE EMBALAŽE

1. Odprite škatlo z VAPORINO INOX MAXI, vzemite knjižico z navodili in jo natančno preberite.
2. Odstranite VAPORINO INOX MAXI iz škatle, namestite anteno in jo vstavite v ustrezen nosilec antene, ki se nahaja na hrbtni strani VAPORINO INOX MAXI (slika 1), pri čemer pazite, da jo vstavite do konca, kolikor gre.
3. Pritrdite železno žico in cev na kavelj antene, pri čemer se izogibajte pregibi.
4. Likalnik postavite na priloženo gumijasto stojalo (slika 1).
5. Za VAPORINO INOX MAXI, opremljen z vozičkom: privijte gumb vozička na ustrezen nastavek pod dnom VAPORINO INOX MAXI (slika 2).

4. POVEZAVA IN VKLOP

Z izklopljenim VAPORINO INOX MAXI in izklopljenim vtičem:

1. Odvijte pokrovček ventila z VAPORINO INOX MAXI (slika 1) in napolnite bojler z želeno količino vode (slika 2), pri čemer pazite, da se ne prelije. Priporočamo polnjenje kotla s pomočjo lijaka. Ponovno privijte pokrov tako, da ga držite za plastični del, pri tem pa pazite, da ga ne zategnete preveč, sicer se bo tesnilo uničilo (glejte poglavje 7).
 2. Napajalni vtič vstavite v vtičnico 230 V 16 A.
 3. Vklopite stikalo kotla (slika 2 B), stikalo za likalnik (slika 2 A) in nastavite termostat za likalnik (slika 3) v položaj "bombaž".
 4. Počakajte, da lučka kotla ugasne (slika 2 C): manometer naj kaže približno 2,5/3 bara. Na tej točki dvignite likalnik za ročaj iz plute in 4-5 krat pritisnite mikrostikalo likalnika (slika 4), da izpustite paro. Poskrbeti morate tudi za dobro nasičenost pare (s pritiskom na mikrostikalo tako, da je likalnik obrnjen proti tlom). Želeno količino pare lahko nastavite tudi z gumbom za nastavek pare (sl.
- 2). Ko je postopek končan, je likalnik pripravljen za likanje. Med likanjem se lučka kotla neprekinjeno prižiga in ugaša, kar je znak normalnega delovanja (slika 2 C).

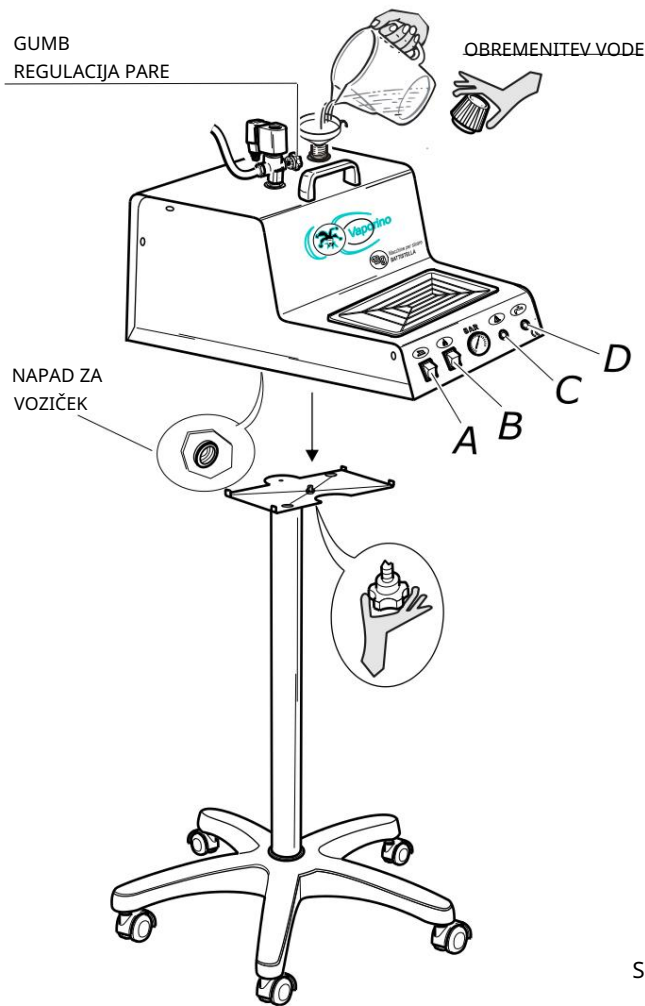

Slika 2

5. SPLOŠNA OPOZORILA


1. VAPORINO INOX MAXI priključite na ustrezno in zaščiteno električno vtičnico (izogibajte se priklopu aparata na več vtičnic in podaljškov, ki ne ustrezajo njegovi moči).
2. Otroci naj ne bodo v bližini VAPORINO INOX MAXI, tako ko deluje kot ko je izklopljen.
3. Napravo je treba uporabljati in pustiti počivati na stabilni površini.
4. Naprava mora biti med uporabo vedno v vodoravnem položaju.
5. Voziček VAPORINO INOX MAXI (dodatek na voljo na zahtevo) mora biti nameščen blizu likalne mize. Navoja in železne cevi ne zategnite premočno, ker se lahko voziček prevrne.
6. Uporabnik ne sme pustiti aparata brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
7. ~~Uporabljajte samo pitno vodo iz domačega vodovoda~~
8. Vodi ne dodajajte nobenih dodatkov.
9. Med delovanjem naprave ne izpuščajte vode iz boilerja (glejte poglavje 8).
10. Pokrovčka ventila ne smete odpreti, ko naprava deluje.
11. Pokrovčka ventila (slika 1) nikoli ne zamenjajte z nobeno drugo vrsto pokrovčka. Opomba: pokrov ventila je kalibriran na 4,5 bara ~~in deluje tudi kot varnostni ventil~~
12. Likalnika nikoli ne puščajte vklopljenega nad likalno površino ali na predmetih, ki jih želite likati.
13. Likalnika ne postavljajte neposredno na kovinsko stojalo za likalnik ~~aparata (vedno uporabite ustrezno gumijasto podlogo).~~

14. Nikoli ne uporabljajte likalnika za likanje oblačil, ki so na ljudeh ali stvareh.
15. Aparata ne približujte toplotno občutljivim delom oz vnetljiv.


6. LIKANJE

1. Z likalnikom pojdite čez perilo, ki ga želite likati, in v presledkih pritiskajte mikrostikalo za likalnik (slika 4) za izpust pare.
2. Za občutljive, modre ali črne predmete priporočamo uporabo ustreznega vložka proti bleščanju.
3. Pri likanju je preudarno, da likalnik odložite samo na ustrezno stojalo gumo (slika 1).
4. Za suho likanje lahko termostat (slika 3) nastavite na različne položaje, odvisno od vrste blaga, ki ga želite likati (zato glejte navodila na oblačilih). Za parno likanje mora biti termostat nastavljen na položaj "bombaž" ali "perilo" (OPOMBA: samo za likalnike Tulipano mora biti termostat nameščen na koncu "volne" - začetku "bombaža").
5. Če uporabljate VAPORINO INOX MAXI v kombinaciji z likalno mizo brez sesanja, se lahko na mizi pojavijo vodni madeži; v tem primeru zmanjšajte pretok pare v likalniku z gumbom za nastavitev pare (sl.

2). Zato je priporočljivo kombinirati aparat z vakuumsko in ogrevano mizo.

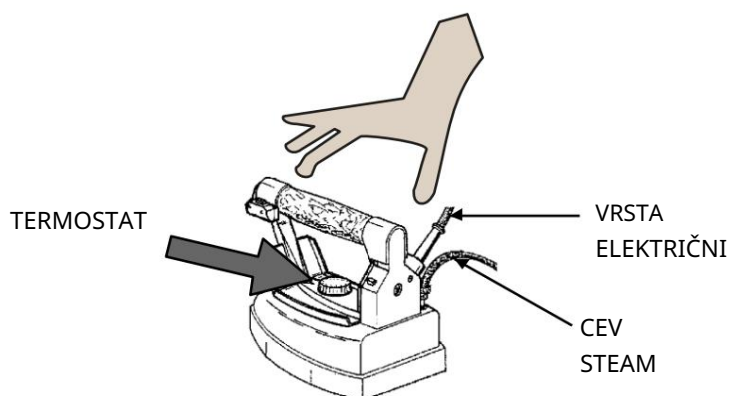

Slika 3

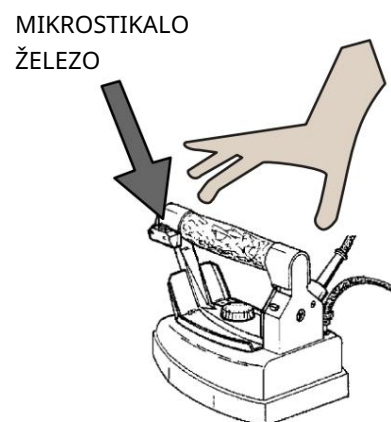

Slika 4

7. DOLITE VODO V KOTEL

Vode je zmanjkalo, ko se med likanjem prižge lučka "ni vode" (slika 2 D). Na tej točki izvlecite vtič iz vtičnice, obrnite pokrov ventila za 360° (slika 1) in počakajte, da vsa para uide (manometer mora kazati 0 barov). Zelo previdno odvijte in odstranite pokrovček ter počakajte 5/10 minut.

Nato po potrebi napolnite kotel z vodo (slika 2), pri čemer se izogibajte prelivanju (glejte poglavje 4, točka 1). Ponovno privijte pokrov ventila, ponovno vstavite vtič v vtičnico in počakajte, da lučka kotla ugasne (slika 2 C). Likalnik je ponovno pripravljen za likanje.

Med postopkom polnjenja pazite, da ne polijete vode po zunanosti stroja. Če se to zgodi, ga takoj posušite, da se izognete nevarnostim električnega udara.

8. DRENAŽA KOTLA

Občasno izpraznite bojler. Izvedite postopek z izklopljenim in hladnim VAPORINO INOX MAXI (manometer mora kazati 0 BAR) in z izklopljenim vtičem

iz električnega omrežja. Po izklopu počakajte vsaj 1 uro. Med tem postopkom nosite delovne rokavice, da preprečite morebitne opekline.

Odstranite pokrovček ventila (slika 1) in obrnite VAPORINO INOX MAXI v desno, da voda in morebitne nečistoče izstopijo.

9. DOBRO DELOVANJE

VAPORINO INOX MAXI je bil zasnovan in izdelan za likanje oblačil za družinsko uporabo. Dela lahko največ 10 ur na teden (razdeljeno na večkrat), največ 40 ur na mesec.

10. POSEGI IN MANJŠA POPRAVILA

1. Priporočljivo je, da kotel izpraznite po 2 ali 3 uporabah.
2. Tesnilo pokrova ventila je priporočljivo zamenjati (z uporabo samo originalnih tesnil) vsakih 1200 ur vžiga ali največ vsaki 2 leti ali prej, če je poškodovano. Postopek je treba izvesti pri izklopljeni in hladni napravi ter ko manometer kaže 0 barov.

3. Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj zamenjajte. Kabel je na voljo pri proizvajalcu ali v službi za tehnično pomoč.

11. OBVEZNO IN PERIODIČNO VZDRŽEVANJE

(Izvajati izključno v asistenčnih centrih ali pri proizvajalcu)

Priporočljivo je zamenjati:

1. notranji varnostni ventil vsakih 1400 ur vžiga ali največ vsake 3 leta;
2. notranji termostat vsakih 1400 ur delovanja ali največ vsaka 3 leta;
3. cev za paro in kabel likalnika, če sta poškodovana (slika 3);
4. pokrov ventila vsakih 2500 ur dela ali največ vsaka 3 leta (slika 1).

Priporočljivo je tudi čiščenje kotla za odstranjevanje vodnega kamna vsakih 1400 ur delovanja ali največ vsake 3 leta.

12. ELEKTRIČNA TVEGANJA

Spodaj navedene situacije so opredeljene kot nevarne z električnega vidika, saj lahko operaterja, ki uporablja VAPORINO INOX MAXI, postavijo v nevarne razmere:

1. ko se ob vklopu sproži diferencialno stikalo (odklopnik).
aparatus;
2. pri uporabi VAPORINO INOX MAXI med nevihto;

3. pri uporabi VAPORINO INOX MAXI brez ustrezne zaščite za noge (brez čevlji...) ali z mokrimi nogami;
4. če so električni kabli poškodovani;
5. ko se napajalni kabel dotika vročih delov aparata;
6. ko se likalnik pregreje ali izgubi vodo (slika 3);
7. ko likalnik pomivate ali čistite z vodo (slika 3);
8. ko aparat pušča vodo;
9. ko napolnite bojler z vodo pri vključenem aparatu.

13. MEHANSKA TVEGANJA

Spodaj navedene situacije so opredeljene kot nevarne z mehanskega vidika, saj lahko operaterja, ki uporablja VAPORINO INOX MAXI, postavijo v nevarne razmere:

1. pri uporabi VAPORINO INOX MAXI izven običajnega likanja;
2. pri zamenjavi tesnila pokrova ventila z neoriginalnimi tesnili.

14. TOPLOTNA TVEGANJA

Naprava se lahko zelo segreje: pri uporabi bodite zelo previdni in izklopite napajanje, ko je ne uporabljate.

Spodaj navedene situacije so opredeljene kot nevarne s termičnega vidika, saj lahko operaterja, ki uporablja VAPORINO INOX MAXI, postavijo v nevarne razmere:

1. ko se dotaknete likalne plošče likalnika med delovanjem;
2. ko se pod pritiskom dotaknete parnega elektromagnetnega ventila VAPORINO INOX MAXI;
3. ko izpuščate vodo s kotlom pod pritiskom;
4. ko se dotaknete pokrova ventila tlačne naprave;
5. pri usmerjanju curka pare proti ljudem ali živalim.



Ne likajte oblačil neposredno na ljudeh.

Ne puščajte likalnika vključenega na predmetih, ki jih želite likati.

Po uporabi likalnik vedno postavite na ustrezno gumijasto stojalo za likalnik.

15. PAKIRANJE, SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT

VAPORINO INOX MAXI je pakiran v kartonski škatli, ki je ni mogoče obrniti. Ker ne gre za trdo embalažo, ni zelo odporen na udarce (krhek material), zato bodite pri rokovanju z zapakiranim aparatom maksimalno pozorni in ga ne uporabljajte kot stolček ali kot oporo.

Za pooblaščen prodajne centre: priporočljivo je, da ne zlagate več kot 3 škatle in jih hranite na suhem mestu.

16. GARANCIJSKI POGOJI

Garancija proizvajalca postane neveljavna:

- v primeru popravil, ki jih izvajajo neosebni ali asistenčni centri pooblaščen;
- za popolno ali delno neupoštevanje navodil v tem dokumentu priročnik;
- zaradi slabe ohranjenosti, nevzdrževanja/čiščenja ali nepravilne montaže;
- če pride do škode, ki jo povzroči stranka;
- kadar gre za napake ali poškodbe, ki ne izhajajo iz proizvodne napake;
- kadar pride do škode, ki je posledica naključnih dogodkov (požari, kratki stiki) ali zaradi dogodkov, ki jih je mogoče pripisati tretjim osebam (nedovoljeni poseg);
- pri poškodbah zaradi apnenca;
- če je škoda nastala zaradi uporabe vode, ki ni navedena v navodilih (glejte poglavje "KAKŠNO VODO UPORABITI");
- pri uporabi naprave za namene, ki niso navedeni v tem priročniku;
- pri uporabi neoriginalnih, spremenjenih ali neustreznih nadomestnih delov ali dodatne opreme na aparat.

17. ODSTRANJEVANJE



V skladu s čl. 26 zakonodajnega odloka z dne 14. marca 2014 št. 49 »izvajanje Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi«, aparata ne odlagajte skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki.

Ta izdelek je skladen z Direktivo 2011/65/EU, ki se nanaša na omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.



Simbol prečrtanega smetnjaka na opremi pomeni, da je treba izdelek ob koncu življenjske dobe zbrati ločeno od ostalih odpadkov.

Končni uporabnik mora opremo, ki je dosegla konec življenjske dobe, oddati v ustrezne ločene zbirne centre za elektronske in elektrotehnične odpadke ali pa jo vrniti prodajalcu ob nakupu nove opreme enakovrednega tipa po načelu ena proti ena.

Ustrezno ločeno zbiranje za naknadno pošiljanje razgrajene opreme v recikliranje, obdelavo in/ali okolju prijazno odlaganje prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je oprema izdelana.

Nezakonito odlaganje izdelka s strani uporabnika pomeni uporabo upravnih sankcij, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Za vsak nakup izdelkov BATTISTELLA v Italiji veljajo naslednje omejitve:

Battistella BG Srl jamči, da bo stroj, pravilno sestavljen in uporabljen, deloval v bistveni skladnosti s priročnikom. Vse implicitne garancije za stroj so omejene na zakonske pogoje od datuma nakupa. _____

Izključitev odgovornosti za posredno škodo: Battistella BG Srl v nobenem primeru ne bo odgovorna za škodo (vključno, vendar ne omejeno na posredno škodo zaradi izgube ali izgube dobička, prekinitev poslovanja ali druge gospodarske izgube), ki je posledica uporabe stroja Battistella, tudi če je bila družba Battistella BG Srl obveščena o možni možnosti takšne škode.

Kdor želi zastaviti dodatna vprašanja in posebna vprašanja v zvezi s tem priročnikom, se lahko obrne na Battistella BG Srl ali na prodajalca, odgovornega za prodajo naših izdelkov.




NAVODILA IN VZDRŽEVANJE

NERJAVEČA PARNA MAXI mod. 2016

Pred uporabo natančno preberite navodila.
Stroja ne uporabljajte drugače od naslednjega opisa.

1. SPECIFIKACIJE

MODEL:	NERJAVEČA PARNA MAXI mod. 2016
NAPAJANJE:	230V - 50Hz.
SKUPNA INSTALIRANA MOČ:	2100 W
IRON POWER:	800 W
MOČ KOTLA:	1300 W
KAPACITETA KOTLA:	2,1 L.
VZDRŽLJIVOST PRI LIKANJU:	približno 3 ure
DELOVNI PARNI TLAK:	2,8 BAR
TEŽA:	8,2 kg
SPLOŠNE DIMENZIJE:	26x36x28 v. cm
IZDELANO V ITALIJI	

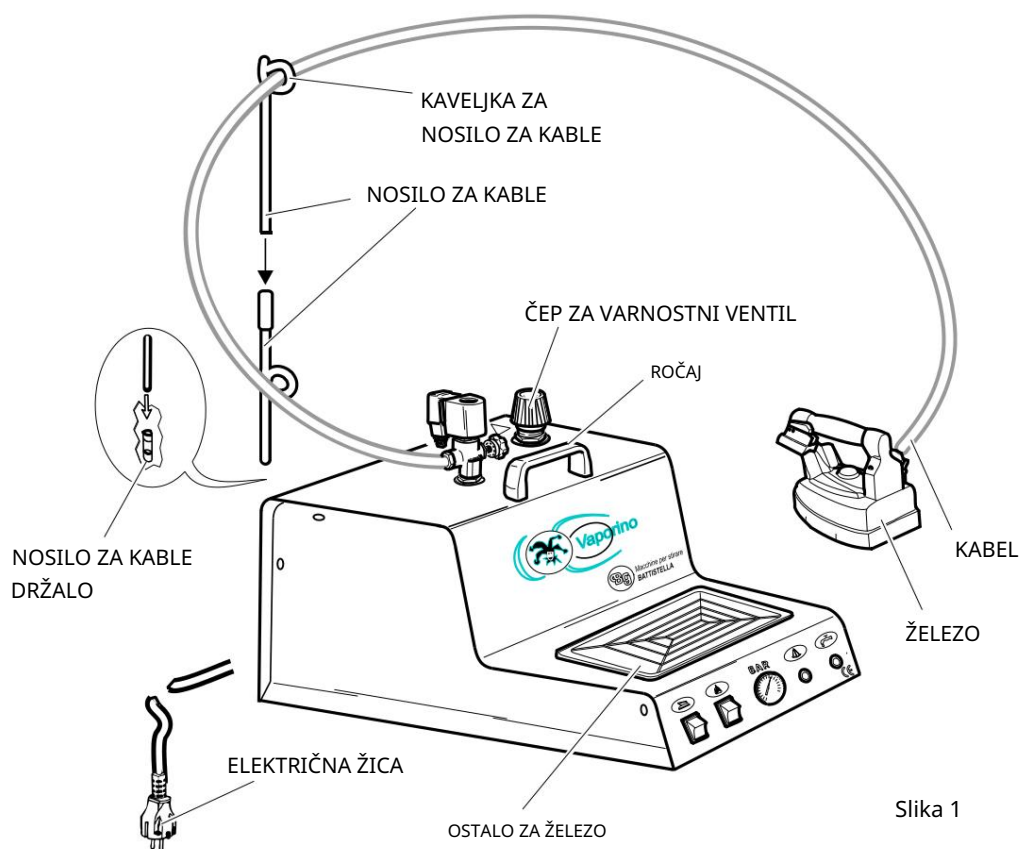

Slika 1

2. POMEMBNO

Pred vgradnjo VAPORINO INOX MAXI je potrebno postaviti zaščiteno električno vtičnico, primerno za napajanje VAPORINO INOX MAXI (bolje je uporabiti ozemljitveno magnetno termično stikalo 16 A Id 30 mA). Za transport in premikanje VAPORINO INOX MAXI generator primite samo za določen ročaj. Nikoli ne vlecite električnih žic (slika 1).

Ta generator pare ni primeren za ljudi (vključno z otroki) s fizičnimi ali duševnimi motnjami ali neizkušene osebe, razen če jih poučuje oseba, ki prevzame odgovornost za njihovo varnost. Otroci se ne smejo igrati z generatorjem pare.

3. ODPIRANJE PAKETA


1. Odprite škatlo z VAPORINO INOX MAXI, vzemite navodila za uporabo in pazorno preberi.
2. Odstranite VAPORINO INOX MAXI iz škatle, sestavite kabelski nosilec in ga vstavite globoko v posebno nosilno držalo na hrbtni strani VAPORINO INOX MAXI (slika 1).
3. Kabel in cev likalnika pritrdite na nosilni kavelj, pri čemer se izogibajte prepletanju.
4. Likalnik postavite na gumijasto stojalo za likalnik, ki je priloženo stroju (slika 1).
5. Za VAPORINO INOX MAXI, ki je dobavljen z vozičkom: privijte gumb vozička na ustrezen priključek pod dnom VAPORINO INOX MAXI (slika 2).

4. POVEZAVA IN ZAGON

Z izklopljenim VAPORINO INOX MAXI in izvlečenim vtičem:

1. Odvijte čep varnostnega ventila VAPORINO INOX MAXI (slika 1) in napolnite bojler z vodo do želenega nivoja (slika 2) in pazite, da je ne napolnite preveč. Priporočljivo je uporabiti lijak. Primite čep za plastični del in ga znova privijte: ne zategnite preveč, sicer se lahko tesnilo pokvari (glejte poglavje 7).
2. Vtič vstavite v vtičnico 230 V 16 A.
3. Vključite kotel (slika 2 B) in stikalo za železo (slika 2 A) ter nastavite termostat. likalnika (sl. 3) na "bombaž".
4. Počakajte, da lučka kotla ugasne (slika 2 C): manometer mora označevati približno 2,5/3 bara. Na tej točki primite likalnik za ročaj iz plute in pritisnite mikro stikalo likalnika (slika 4) 4- ali 5-krat, da izstopi para. Pomembno je zagotoviti, da je para nasičena (s pritiskom na mikro stikalo, ko je likalnik obrnjen proti tlom). Možno je tudi prilagajanje pretoka pare z vrtenjem regulacijskega gumba (slika 2). Zdaj je vse pripravljeno za likanje. Med likanjem se lučka kotla prižiga in ugaša, kar signalizira pravilno delovanje stroja (sl.

2 C).

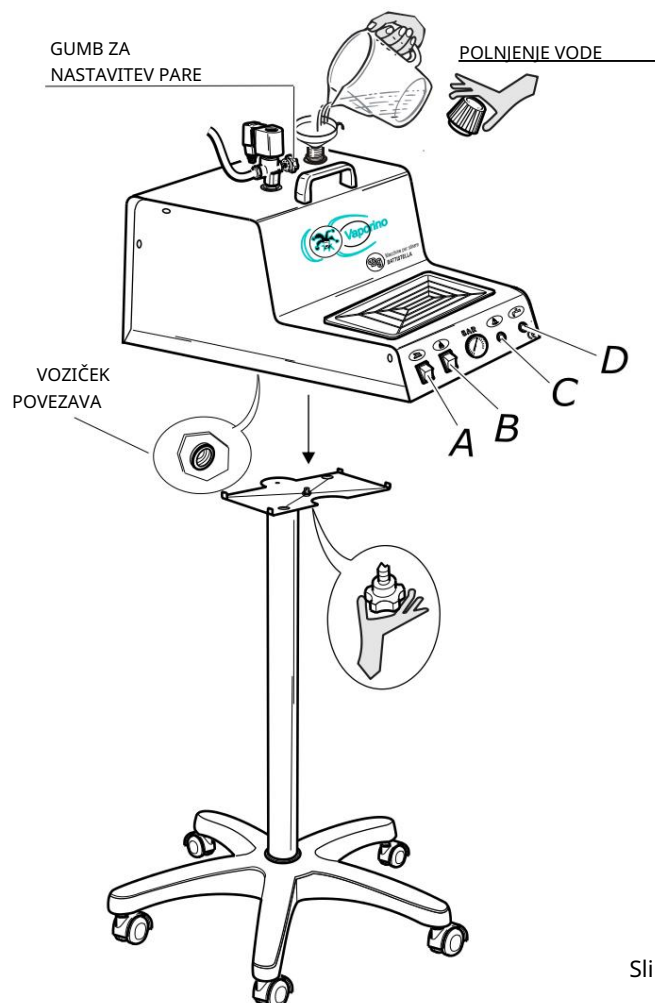


Slika 2

5. SPLOŠNA OPOZORILA


1. VAPORINO INOX MAXI priključite na ustrezno in zaščiteno vtičnico (izogibajte se priklopu naprave na več vtičnic ali podaljškov, ki niso primerni za njeno moč).
2. Otroci naj ne bodo v bližini VAPORINO INOX MAXI, tako ko je prižgan kot izklopljen.
3. Opremo postavite na stabilno površino, ne glede na to, ali jo uporabljate ali ne.
4. Med uporabo opremo vedno postavite vodoravno.
5. Voziček VAPORINO INOX MAXI (dodatek na voljo po naročilu) postavite poleg likalne deske. Kabla in cevi likalnika ne vlecite premočno, ker se lahko voziček prevrne.
6. Upravljaec nikoli ne sme pustiti vklopljenega stroja brez nadzora.
7. Za domačo uporabo uporabljajte samo pitno vodo iz vodovoda.
8. Vodi nikoli ne dodajajte kakršnih koli dodatkov.
9. Nikoli ne izpraznite kotla, medtem ko deluje (glejte poglavje 8).
10. Med uporabo stroja nikoli ne odvijte čepa varnostnega ventila.
11. Nikoli ne zamenjajte čepa varnostnega ventila (slika 1) z drugimi vrstami čepa. Opomba: čep varnostnega ventila je nastavljen na 4,5 bara in ima funkcijo varnostnega ventila.
12. Nikoli ne puščajte vklopljenega likalnika na mizi ali na oblačilih.
13. Likalnika nikoli ne postavljajte neposredno na kovinski del stojala za likalnik (vedno uporabite ustrezno gumijasto stojalo).
14. Ne likajte oblačil neposredno na osebah ali stvareh.
15. Med uporabo stroja ne približujte vnetljivim ali termo-labilnim delom.

6. LIKANJE

1. Z likalnikom poženite oblačila in v intervalih pritiskajte mikro stikalo na likalniku (slika 4), tako da ta para pride ven.
2. Za občutljiva, modra ali črna oblačila priporočamo, da uporabite poseben čevelj proti sijaju.
3. Med likanjem likalnik vedno postavite na gumijasto oporo (slika 1).
4. Za suho likanje je možno nastaviti termostat (slika 3) na različne položaje glede na vrsto tkanine (glejte etiketo oblačila). Za parno likanje nastavite termostat na "bombaž" ali "lan" (OPOMBA: termostat likalnikov TULIPANO mora biti nastavljen med "volna" in "bombaž").
5. Ko VAPORINO INOX MAXI uporabljate z nevakuumsko desko, lahko nastane nekaj okroglih vodnih madežev. V tem primeru zmanjšajte pretok pare skozi ročno kolo za regulacijo pare (slika 2). Stroj je priporočljivo kombinirati z vakuumsko in ogrevano likalno desko.

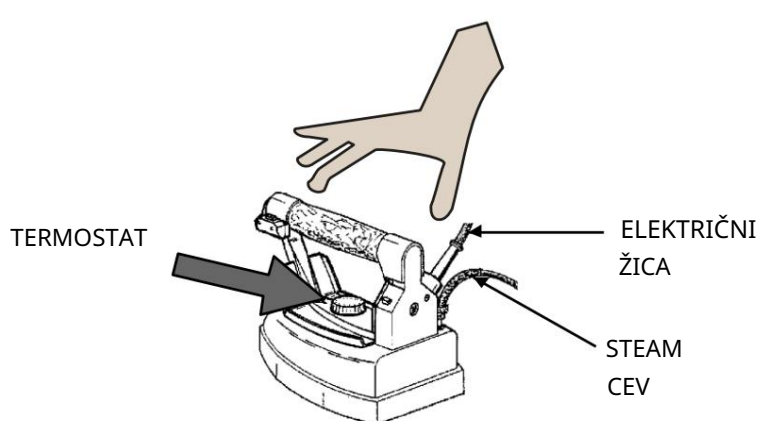

Slika 3

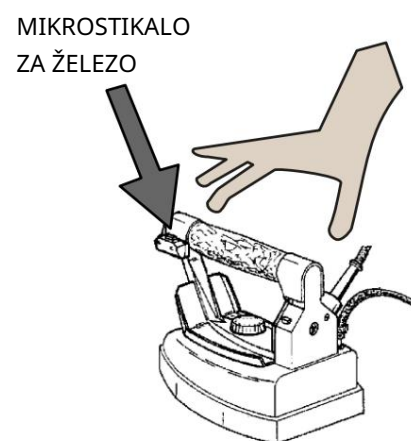

Slika 4

7. POLNENJE VODE

Ko zmanjka vode v kotlu, se prižge lučka "ni vode" (slika 2 D). Na tej točki odklopite čep, zavrtite čep ventila (slika 1) za 360° in počakajte, da para začne popolnoma izven (manometer mora kazati 0 barov). Previdno odvijte čep ventila in počakajte 5/10 minut.

Nato napolnite bojler do zelenega nivoja (slika 2) in pazite, da vode ne napolnite preveč (glejte razdelek 4, točka 1). Ponovno privijte čep varnostnega ventila, priključite čep in počakajte, da lučka kotla ugasne (slika 2 C). Zdaj je likalnik spet pripravljen.

Med polnjenjem kotla ne polijte vode po stroju. Če se to zgodi, takoj posušite, da se izognete nevarnostim električnega udara.

8. PRAZNJENJE KOTLA

Občasno izpraznite bojler. Ta postopek izvedite, ko je VAPORINO INOX MAXI izklopljen, hladen (manometer mora označevati 0 BAR) in izklopljen vtič. Po izklopu počakajte vsaj 1 uro. Med tem postopkom nosite ustrezne rokavice, da preprečite nenamerne opekline.

Odvijte čep varnostnega ventila (slika 1) in obrnite VAPORINO INOX MAXI v desno, da voda in morebitne nečistoče izstopijo.

9. DOBRO DELOVANJE

VAPORINO INOX MAXI je bil zasnovan in izdelan za likanje gospodinjskih oblačil. Uporablja se lahko največ 10 ur. na teden (večkrat razdeljeno) ali 40 ur. na mesec.

10. POSEGI IN MANJŠA POPRAVILA

1. Priporočljivo je, da bojler izpraznite vsake 2-3 krat, ko ga uporabite.
2. Priporočljivo je, da zamenjate tesnilo čepa varnostnega ventila (uporabite samo originalna tesnila) vsakih 1200 ur. osvetlitve ali največ 2 leti ali prej, če je poškodovan. Ta postopek izvedite, ko je stroj izklopljen in hladen ter manometer kaže 0 barov.
3. Če je električna žica poškodovana, jo takoj zamenjajte. Žico dobavlja proizvajalca ali pooblaščenih servisnih centrov.

11. OBVEZNO PERIODIČNO VZDRŽEVANJE

(Izvajajo izključno asistenčni centri ali proizvajalec)

Priporočljivo je zamenjati:

1. notranji varnostni ventil vsakih 1400 ur. likanja ali največ 3 leta;
2. notranji termostat vsakih 1400 ur. likanja ali največ 3 leta;
3. parna cev in kabel likalnika, ko se zdita poškodovana (slika 3);
4. čep varnostnega ventila vsakih 2500 ur. ali največ vsaka 3 leta (slika 1).

Priporočljivo je tudi čiščenje kotla iz vodnega kamna vsakih 1400 ur. likanja ali največ 3 leta.

12. ELEKTRIČNA TVEGANJA

Naslednje situacije veljajo za nevarne za operaterja:

1. ozemljitveno zaščitno stikalo se aktivira ob vklopu stroja;
2. uporaba VAPORINO INOX MAXI ob nevihtah;
3. uporaba VAPORINO INOX MAXI brez ustrezne zaščite za noge (brez čevljev...) ali z mokrimi nogami;
4. poškodovane električne žice;
5. ko se električne žice dotikajo vročih delov stroja;
6. pregrevanje železa ali izguba vode iz železa (slika 3);
7. pranje ali čiščenje likalnika z vodo;
8. izguba vode iz stroja;
9. polnjenje kotla, ko je stroj vklopljen.

13. MEHANSKA TVEGANJA

Naslednje situacije veljajo za nevarne za operaterja:

1. uporaba VAPORINO INOX MAXI za druge namene, razen za likanje;
2. zamenjava tesnila čepa varnostnega ventila z neoriginalnimi tesnili.

14. TERMIČNA TVEGANJA

Stroj se lahko zelo segreje: uporabljajte ga zelo previdno in izvlecite vtič, ko ga ne uporabljate.

Naslednje situacije veljajo za nevarne za operaterja:

1. dotikanje železne podlage, ko je vroča;
2. dotikanje elektromagnetnega ventila, ko je VAPORINO INOX MAXI pod tlakom;
3. praznjenje kotla pod pritiskom;
4. dotikanje čepa varnostnega ventila, ko je stroj pod pritiskom;
5. usmerjanje parnega curka proti ljudem ali živalim.



Olačil ne likajte neposredno na osebe.

Ne puščajte likalnika na oblačilih ko je vklopljen.

Po uporabi ga vedno zlikajte gumijasti naslon.

15. PAKIRANJE, SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT

VAPORINO INOX MAXI je pakiran v kartonski škatli, ki je ni mogoče obrniti. Ni trd paket, zato ni odporen na udarce. Svetujemo vam, da s škatlo ravirate zelo previdno in je ne uporabljate kot stol ali oporo.

Za pooblašene distributerje in prodajalce: ne shranjujte več kot 3 škatel eno na drugo in jih hranite na suhem (ravajte previdno).

16. GARANCIJA

Garancija proizvajalca postane neveljavna:

- v primeru popravil, ki jih izvajajo nepooblašene osebe ali servisni centri;
- popolno ali delno neupoštevanje navodil v tem priročniku; • zaradi slabega skladiščenja, pomanjkanja vzdrževanja/čiščenja ali nepravilne montaže;
- če pride do škode, ki jo povzroči stranka;
- kadar pride do okvar ali poškodb, ki ne izhajajo iz proizvodnje okvara;
- kadar gre za škodo, ki izhaja iz naključnega dogodka (požar, kratek stik) oz zaradi tretjih oseb (nedovoljeno poseganje);
- pri poškodbah zaradi vodnega kamna;
- če je škoda nastala zaradi uporabe drugačne vode navedeno v navodilih (glejte poglavje "PRIKLJUČEK ZA VODO");
- pri uporabi stroja za namene, ki niso navedeni v tem priročniku;

- pri uporabi neoriginalnih nadomestnih delov ali dodatkov, spremenjenih ali neprimernih za napravo.

17. ODSTRANJEVANJE



V skladu z direktivo 2012/19/UE o odpadni električni in elektronski opremi tega izdelka ne odstranjujte kot gospodinjske odpadke.

Ta aparat je označen v skladu z direktivo 2011/65/UE o omejevanju uporabe posebnih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Ta simbol na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se z izdelkom ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega ga je treba oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne energije in

elektronska oprema.

Zagotavljanje pravilne odstranitve tega izdelka bo pomagalo preprečiti možne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka. Recikliranje materialov bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov.

Uporabnikovo zlorabo izdelka lahko privede do upravnih sankcij.

~~~~~  
Za vsak izdelek, ki ga proizvaja BATTISTELLA BGSrl, veljajo naslednje omejitve:

BATTISTELLA BGSrl jamči, da ta stroj, če je pravilno nameščen in uporabljen, deluje v skladu s tem priročnikom z navodili. Vsaka implicitna garancija je omejena z zakonom od datuma nakupa. \_\_\_\_\_

Zavrnitev odgovornosti za posledično škodo: BATTISTELLA BGSrl ne bo nikoli prevzela odgovornosti za kakršno koli škodo (vključno, brez kakršnih koli omejitev, posledično škodo zaradi izgube ali neprofitnosti, zmanjšanja ali katere koli druge ekonomske izgube), ki izhaja iz uporabe stroja BATTISTELLA, tudi v primeru, da je bilo podjetje o takšni možnosti predhodno obveščeno.

Če potrebujete dodatne informacije o tem priročniku, se obrnite na BATTISTELLA BGSrl ali osebo, ki vam je prodala stroj.